

ミニカウル 組付・取扱説明書

適 応 機 種 XJR1300 ('03モデル〜)

はじめに

工数: 0.3h

ひお 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方(販売店、整備業者)が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

▶販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

▲ 警 告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

▲ 注 意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構	成	部	品

No.	品 名	部品番号	数量	備考
1	カウリングボディ		1	
2	バイザー		1	
3	ステー1		1	左側
4	ステー2		1	右側
(5)	ステー3		1	下側
6	樹脂スクリュー	90150-05024	6	バイザー用
7	樹脂ワッシャー	90202-05123	12	
8	ポップナット	90179-05525	12	
9	ボルト	90154-05006	6	カウリングボディ用
10	ブラインドキャップ	90338-10132	2	
11)	ボタンヘッドボルト	92014-08045	2	ステー1、2用
12	モール		1	バイザー用
13	モール止めクリップ		2	
14)	ダンパー		1	ヘッドライト用

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

▲警告

強い横風や、高速走行による風圧によって車両の操縦安定性に影響をおよぼす場合があります。速度を充分に落として 走行してください。

▲注 意

- 平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を開始してください。
- キット以外の部品は、スタンダード車のものを再使用します。
- 取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻す時に必要となりますので大切に保管してください。

取 付 方 法

1.ハンドルクラウン部ピンチボルト左右を取り外します。

2.ステー1③、2④をボタンヘッドボルト⑪で仮付けします。

要点

ステー2④は、スロットルケーブルとブレーキホースの間を通して取り付けます。

3.ヘッドライトステー取付ボルト②を取り外します。

4.ステー3⑤を取り外したボルトを使用して仮付けします。

5.ステー1、2、3にポップナット⑧を取り付けます。

6.ステー1、2の先端にブラインドキャップ⑩を取り付けます

7.カウリングボディ①をボルト⑨、樹脂ワッシャー⑦で取り付けます。

8. ステー1、2、3をヘッドライトとカウリングボディのすき間を調整しながら締め付けます。

要点


カウリングボディとヘッドライトリムが接触する場合は、リム側の接触場所にダンパー個を貼付してください。

9. カウリングボディにポップナット⑧を取り付けます。


10.バイザーを樹脂スクリュー⑥、樹脂ワッシャー⑦で取り付けます。

▲注 意

バイザーを締め付けすぎると破損の恐れがありますので締め付けすぎないように注意してください。

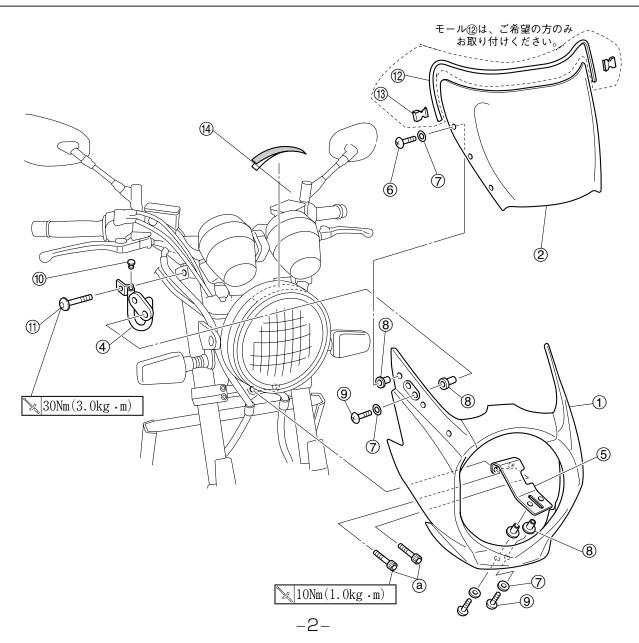

11.バイザー②にモール⑫を取り付けて両端(2か所)をモール止めクリップ⑬で固定します。

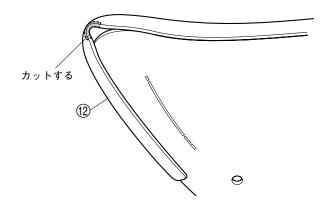

要点

- ●モールは、ご希望の方のみお取り付けください。
- バイザーの曲りが急なところは、モールを上図のように V字にカットして取り付けてください。

取り扱い上のご注意

▲注 意

- 走行前、確実に取り付けてあるか、ガタ付きがないか点検してください。
- バイザーの清掃はキズを付けないように、柔らかいスポンジまたは布で石鹸液を使用し、水洗いしてください。ワックス類、ユニコンカークリーム、コンパウンド入のクリーニング剤は使用しないでください。
- バイザーへガソリン、ブレーキオイル、アルコールなどの化学薬品をつけないでください。ヒビ割れの原因になります。
- ヒビ割れしたバイザーは使用しないでください。
- バイクカバーをかぶせて高温下で放置しますと、カバー内に熱がこもりバイザーが変形する場合がありますので、日陰や風通しのよいところに駐車してください。



インターネットホームページ http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア 営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムバーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103番地 FAX.053-443-2187

